

Inhalt Verarbeiten


# Inhalt

1. Die Systemlösung
1.1 Hauptkomponenten
1.2 Anwendungsgebiete
2. Vorbereitende Maßnahmen
3. Verarbeitungsschritte
3.1 Untergrundvorbereitung
3.2 Montage der Dämmplatten
3.2.1 Verlegen
3.2.2 Mechanische Befestigung S. 8
3.2.3 Befestigungsschema im Holzbau
3.3 Beschichten und Bekleiden
3.3.1 Armieren
3.3.2 Endbeschichten
3.3.3 Bekleiden mit Trockenputzplatte S. 12
3.4 Spezielle Hinweise zur Verarbeitung
3.4.1 Flankendämmung
3.4.2 Elektroinstallation
3.4.3 Sanitärinstallation
3.4.4 Nassestrich
3.4.5 Befestigung von kleinen Lasten S. 16
3.4.6 Befestigung von großen Lasten
3.4.7 Stoßgefährdeter Innenbereich
4. Sonderthemen
4.1 Integrierte Wandheizung
4.1.1 Wasserführende Systeme
4.1.2 Elektrobasierte Systeme
4.2 Einsatz im Holzfachwerkbau
4.3 Einsatz als Kellerdeckendämmung
5. Konstruktionsdetails und Anschlüsse
5.1 Regeldetails
5.2 Flankendämmung – weitere Fallbeispiele
6. Lieferprogramm
7. Putzhersteller und Systempartner
8. Anwendungsfälle und Lösungen

1. Die Systemlösung

# 1. Die Systemlösung

Innendämmungen setzen Sie vor allem zur Verbesserung des Wärmeschutzes ein, wenn eine Außendämmung nicht in Frage kommt, z. B. bei denkmalgeschützten Fassaden. Das ökologische Innendämmsystem Intevio von Gutex schafft durch die hervorragenden Eigenschaften der Holzfaser ein wohngesundes und behagliches Raumklima.

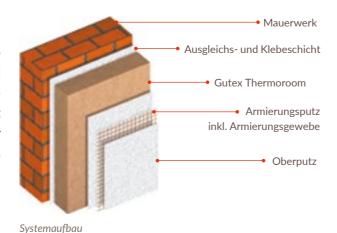

# 1.1 Hauptkomponenten

#### **Gutex Thermoroom**

Spezielle Dämmplatte für die Innendämmung der Außenwand

Dicke: 20, 40, 50, 60, 80, 100 mm

**Format:** 1.200 x 500 mm

Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert: 0,041 (W/mK)



**Gutex Universal-Armierungsgewebe** 

Länge: 50 lfm/Rolle Breite: 1,10 m



### Gutex Klebe- und Spachtelputz (25 kg Sack)

Zementgebundener, faserarmierter Armierungsputz

der Mörtelgruppe P II nach DIN 18550



# Gutex Flankendämmkeil

Wärmebrücken reduzierendes Dämmelement für Wände und Decken, die ins Gutex Innendämmsystem einbinden

**Länge:** 1.250 mm Breite: 300 mm

Dicke: 30 - 5 mm (auslaufend)



# 1.2 Anwendungsgebiete

- ) Innendämmung von Außenwänden
- > Putzbeschichtbare Dämmung unter den Sparren
- > Nach **DIN 4108-10**:
- > DI-zg: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.; geringe Zugfestigkeit
- > WI-zg: Innendämmung der Wand; geringe Zugfestigkeit

# 2. Vorbereitende Maßnahmen

#### **Bestandsaufnahme**

- > Allgemeine Gebäudedaten
- > Baustoffschichten, Abmessungen und Oberflächenbeschaffenheit
- > Allgemeiner Zustand des Bauteils oder der Bestandskonstruktion
- > Feuchtezustände des Bauteils (Schlagregenbelastung, -schutz, weitere Feuchtbelastungen der Konstruktion wie z. B. aufsteigende Feuchte)
- > Raumklimatische Belastungen
- > Wärmebrücken

#### Festlegung der Dämmleistung

- ) Hygienischer Mindestwärmeschutz
- > Wärmedämmeigenschaften
- > Energiestandards nach GEG, KfW oder Kundenwunsch

#### Ausführungsplanung

- > Festlegungen zur Untergrundvorbereitung
- > Beachtung der Oberflächentemperatur an kritischen Stellen
- > Planung der Anschlussdetails unter Berücksichtigung möglicher Wärmebrücken

#### Hinweis

Die EnEV, welche ab dem 01.11.2020 durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst wird, stellt seit 2014 keine Anforderungen mehr an einen maximalen U-Wert. Es ist lediglich der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 einzuhalten. Dies gelingt in der Regel mit einer 40 mm dicken Gutex Thermoroom Holzfaserdämmplatte.

3. Verarbeitungsschritte

# 3.1 Untergrundvorbereitung

Die Oberfläche der Bestandswand muss tragfähig, eben, trocken sowie fett- und staubfrei sein. Je nach Beschaffenheit des Untergrunds, führen Sie folgende Maßnahmen durch:

- Tragfähigkeit prüfen
- > Tapeten entfernen, lose Putzstellen ausbessern
- > Diffusionshemmende oder -dichte Beschichtungen entfernen oder mit einem Nagelbrett aufrauen
- > Gipsputz entfernen und durch Kalk- oder Kalkzementputz ersetzen
- > Nicht ebene Untergründe egalisieren
- > Bei weniger als 2 cm gering kapillaraktiver Schicht: 20 mm dicke Putzschicht aus geeignetem
- ) Bei sandigen Oberflächen: Haftgrund (z. B. Gutex Isoliergrund) streichen

UNTERGRUND	VORBEHANDLUNG	PRODUKT	
Staubig, schmutzig	abkehren, abbürsten, mit klarem Wasser waschen und austrocknen lassen	-	
Mörtelreste und -grate	abstoßen	-	
Ausblühungen	Ursache beseitigen, abkehren, abbürsten, mit klarem Wasser waschen und austrocknen lassen	-	
Schimmel	Ursache beseitigen, entfernen	algizide, fungizide Desinfektionslösun	
Unebenheiten +/- 1 cm	Ausgleichsputz	Gutex Klebe- und Armierungsmörtel	
Fehlstellen	Kalkzementmörtel (Abbindezeiten einhalten)	Gutex Klebe- und Armierungsmörtel	
Fettig, Schalölreste und andere Trennmittel	mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernen und gegebenenfalls abschleifen	-	
Feucht	bei aufsteigender Feuchtigkeit Ursachen beseitigen	-	
Putz mürbe, nicht tragfähig	mechanisch entfernen	-	
Putz mit Ausbrüchen	Hohlstellen abschlagen und beiputzen	Gutex Klebe- und Armierungsmörtel	
Dispersionsfarben	mechanisch entfernen oder abbeizen, mit klarem Wasser waschen und austrocknen lassen	-	
Anstrich kreidend	reinigen und grundieren	Gutex Isoliergrund	
Anstrich blätternd, Alttapeten	entfernen	-	
Unbekannte Untergründe	Haftfähigkeit überprüfen	-	

# 3.2 Montage der Dämmplatten

## 3.2.1 Verlegen


#### 1. Zuschnitt

Schneiden Sie die Gutex Thermoroom Platten mit einer Stich-, Kreissäge oder elektr. Fuchsschwanz auf Maß.



#### 2. Randabdichtung und Entkopplung

Es empfiehlt sich, die zukünftige Dämmebene von den angrenzenden Bauteilen mittels Dichtungsband zu trennen. Diese Maßnahme trägt zur schalltechnischen Entkopplung bei und verhindert zugleich eine mögliche Lufthinterströmung in sensible Anschlussbereiche.

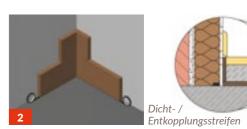

#### 3. Kleberauftrag

Tragen Sie Gutex Klebe- und Spachtelputz auf und verteilen Sie ihn gleichmäßig mit Zahntraufel, 8 x 8 mm oder größer.



# 4. Verklebung

Verkleben Sie Gutex Thermoroom vollflächig auf dem vorbereiteten Untergrund. Achten Sie dabei auf einen geraden Sitz der Platten. In der Regel erfordert Gutex Thermoroom keine zusätzlichen mechanischen Befestigungen.



### 5a. Laibungen (wenn Öffnungen vorhanden)

Dämmen Sie in Fenster- und Türlaibungen sowie unter Fensterbänken mit mindestens 20 mm dicken Gutex Thermoroom Platten. Um Konvektion zu verhindern, führen Sie Anschlüsse an andere Baukörper luftdicht aus.



# Anschlüsse S. 24 ff.

# **5b.** Flankendämmung (falls erforderlich)

Kleben Sie den Gutex Flankendämmkeil auf die Innenwand und/oder unter die Decke.

**→** Gutex Flankendämmkeil S. 13 ff.



# Hinweis

Platten werden mit mindestens 30 cm Stoßversatz verlegt. Kreuzfugen sind unzulässig. An Fenster- und Türöffnungen dürfen Öffnungsecken und Plattenfugen nicht aneinanderstoßen.







6 | 32 7 | 32 Eine zusätzliche mechanische Befestigung ist dann erforderlich, wenn die Innendämmung höheren Lastanforderungen ausgesetzt ist oder wenn Sie **starke Bewegungen** aus dem Bauwerk bzw. Untergrund erwarten:

#### Mauerwerk

Bei Wandhöhen > 3,80 m ist eine **zusätzliche Verdübelung** erforderlich:

> Nach ausreichender Erhärtung des Klebers ist in dieser Wandhöhe je ein Dübel in der Plattenmitte und den Wandeckbereichen zu setzen

#### Holzbau

Verschrauben oder verklammern Sie die Holzfaserdämmplatte auf der innenseitig verlegten Holzwerkstoffplatte bzw. auf dem Massivholz-Wandelement mit **mindestens 30 cm Stoßversatz**. Nutzen Sie Holzschrauben mit einem Mindestdurchmesser von 4,5 mm oder Klammern mit einer Mindestrückenbreite von 10 mm.

- > Eindringtiefe der Befestigungsmittel mindestens 12 mm
- > Klammern 1 mm bis maximal 3 mm in der Platte versenken
- › Anzahl der benötigten Befestigungsmittel: s. Abbildungen S. 9

# Holzfachwerk


Da Sie bei Holzfachwerkkonstruktionen mit Bewegungen aus dem Bauwerk rechnen müssen, schreiben wir eine mechanische Befestigung zusätzlich zur vollflächigen Verklebung vor. Beachten Sie dabei folgende Parameter:


- > Durchmesser Befestigungsteller ≥ 60 mm
- > Eindringtiefe in den tragfähigen Untergrund je nach Befestigungstyp
- > Mindestens 3 Teller pro Dämmplatte
- > Mindestens 6 Teller pro m<sup>2</sup>
- → Sonderthema "Einsatz im Holzfachwerkbau" S. 22

#### 3.2.3 Befestigungsschema im Holzbau

#### Wandmontage

> Stellen Sie sicher, dass ein vollflächiger und tragfähiger Untergrund mit mindestens 12 mm Dicke vorhanden ist.

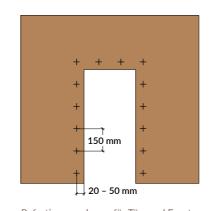

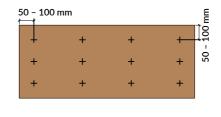




Befestigungsschema für Tür- und Fensteröffnungen mit rostfreien Klammern oder Schrauben

Gutex Thermoroom 20 mm; 12 Klammern/Schrauben pro Platte


Gutex Thermoroom 40 - 100 mm; **8 Klammern/Schrauben** pro Platte

# Untersparrenmontage

- > Stellen Sie sicher, dass ein vollflächiger und tragfähiger Untergrund mit mindestens 20 mm Dicke vorhanden ist.
- > Setzen Sie bei der Verwendung von Schrauben zusätzlich einen **Kunststoff-Teller Ø 60 mm ohne Schaft** ein. Das Eigengewicht von Platte und Putzbeschichtung machen dies erforderlich.

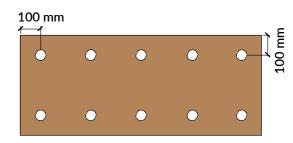



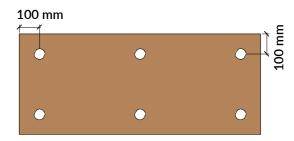

Gutex Thermoroom 40 – 100 mm; 6 Schrauben mit Kunststoffteller (Ø 60 mm) pro Platte

Gutex Thermoroom Holzfaserdämmplatten können Sie mit vielen unterschiedlichen Putzsystemen auf Mineral- oder Lehmbasis beschichten, deren Freigabe nach umfangreichen Verträglichkeits- und Funktionsprüfungen erfolgte.

Die Hersteller dieser Putzsysteme finden Sie auf Seite 30. Bitte beachten Sie grundsätzlich deren Verarbeitungsvorgaben!

#### 3.3.1 Armieren

- > Stellen Sie vor dem Armieren sicher, dass die Oberfläche staub- und fugenfrei ist.
- > Tragen Sie Gutex Klebe- und Spachtelputz mit mindestens 4 mm Dicke auf die Gutex Thermoroom Holzfaserdämmplatten auf.
- > Betten Sie das Gutex Universal-Armierungsgewebe im äußeren Drittel der Beschichtung mit einer Überlappung von mindestens 10 cm vollflächig ein.
- › An Gebäudeöffnungsecken armieren Sie zusätzlich diagonal.
- > Abschließend überarbeiten Sie das eingebettete Armierungsgewebe noch einmal dünn mit Gutex Klebe- und Spachtelputz.



3. Verarbeitungsschritte





Armierungsgewebe mit mindestens 10 cm Überlappung einbetten und abschließend mit Klebe- und Spachtelputz überarbeiten

#### 3.3.2 Endbeschichten

# **Optimierung des Putzuntergrunds**

Je nach Art und Beschaffenheit der Endbeschichtung muss die Putzoberfläche nachträglich vergütet werden:

- > Bei mittelschweren bis schweren Tapeten, Raufaser- oder Vliesfasertapeten oder füllenden Anstrichen mit Dispersionsfarben stellen Sie eine Oberfläche der Innenputz-Qualität Q2 her. Das heißt, bei einer Verspachtelung dürfen keine Riefen oder Grate mehr sichtbar sein. Wir empfehlen, eine dünne Feinspachtelschicht aufzutragen und die Oberfläche ggf. zu schleifen.
- > Bei strukturierten Tapeten oder matten Anstrichen, die mit einer kurzhaarigen Fellrolle aufgebracht oder Airless gespritzt werden, stellen Sie eine Oberfläche der Innenputz-Qualität Q3 her. Dies gilt auch bei Finishputzen mit weniger als 1 mm Korngröße. Spachteln Sie die gesamte Oberputzfläche porenfrei mit einem Feinspachtel. Nach dem Trocknen schleifen Sie die Fläche.

> Bei Glanztapeten, Beschichtung mit seidenmatten Lacken oder Lasuren müssen Sie einen Untergrund der höchsten Innenputz-Qualität Q4 herstellen. Ziehen Sie die gesamte Oberfläche zusätzlich mit einem feinporigen Spachtel in einer Schichtdicke bis zu 3 mm ab. Ggf. Fläche erneut abziehen, verdichten und schleifen.

# **Hinweis**

Ein Innendämmsystem ist dann besonders sicher, wenn die Feuchteabgabe aus dem Bauteil zurück ins Rauminnere ohne unnötige Barrieren erfolgen kann. Daher müssen die Beschichtungen diffusionsoffen (sd-Wert = ca. 0,5 m) sein. Grundsätzlich sind alle diffusionsoffenen Beschichtungsvarianten denkbar, sofern die Oberflächenqualität des Untergrunds diese zulässt.



Deckputz auftragen

## **Mineralischer Deckputz**

Je nach Struktur und Feinkörnigkeit des Deckputzes empfehlen wir Ihnen, vor dem Aufbringen mit einem Feinspachtel eine putzfähige Oberfläche herzustellen. Bringen Sie dann abschließend einen mineralischen Deckputz in der gewünschten Korngröße und Struktur auf.

#### Lehmdeckputz

Der Lehmunterputz muss vollständig ausgehärtet sein. Abschließend bringen Sie einen Lehmdeckputz in der gewünschten Korngröße und Struktur auf. Materialauswahl und Verarbeitung sind nach den Angaben der Putzhersteller vorzunehmen.

# Hinweis

Bei Putzbeschichtungen mit verschiedenen Materialien ist darauf zu achten, dass eine äußere Schicht keine höhere CS - Klasse aufweist, als die darunter liegende.

### **Tapeten**

Die Tapeten müssen diffusionsoffen sein. Darüber hinaus eigenen sich besonders solche, die eine gewisse Feuchtepufferung ermöglichen - also Raufasertapeten und Tapeten auf Papierbasis. Ein zusätzlicher Anstrichmuss diffusions offensein, damit das Feuchtemanagement nicht behindert wird.

#### **Farben**

Bewährt haben sich Anstriche, die mit dem Oberputz systemkonform sind:

- Als Endbeschichtung von Lehmoberputzen eigenen sich Lehmfarben oder anstreichbare Design-Lehmputze.
- Bei mineralischen Oberputzen empfehlen sich Anstrichfarben auf Kalk- oder Silikatbasis.

#### Fliesen und Fliesenspiegel

Auf das Intevio Innendämmsystem darf großflächig keine dampfdichte Oberfläche aufgebracht werden. Somit ist es für großflächige Fliesenbeschichtungen ungeeignet. Möglich sind jedoch Fliesenspiegel mit bis zu 1 m Breite; Ausnahme: feuchtekritische Bereiche wie z. B. Duschen.

Um den Untergrund für eine Applikation von höheren Lasten wie Fliesen vorzubereiten, müssen Sie das geklebte Innendämmsystem zusätzlich mechanisch befestigen: Befestigen Sie die Dämmplatten jeweils mit vier gleichmäßig verteilten Dämmstoffdübeln mit einem Tellerdurchmesser ≥ 60 mm.

10 | 32 11 | 32

#### 3.3.3 Bekleiden mit Trockenputzplatte


#### **Einsatzgebiete**

- **> Badbereiche**, insbesondere mit Fliesenbelag als Endbeschichtung
- **>** Hohe Anzahl von **Installationen** (Funktion als Installationsebene)
- › Außenwände mit besonderen Anforderungen an den Schallschutz oder eine reduzierte Schall-Längsleitung (Funktion als Entkopplungsebene)

#### **Systembeschreibung**

Die Vorsatzschalen-Konstruktion besteht grundsätzlich aus zwei Dämmebenen: der Innendämmplatte Gutex Thermoroom auf der Bestandswand und der Vorsatzschalen-Konstruktion.

> Bei der Vorsatzschalen-Konstruktion trägt ein im Gefach voll ausgedämmtes Holz- oder Metall-Ständerwerk eine Trockenputzplatte aus Gipskarton, Gipsfaser o. ä. Darauf bringen Sie die Endbeschichtung, z. B. Fliesen auf.

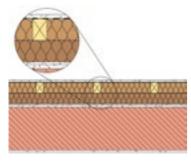


Ausführungsvariante 1: Freistehendes Ständerwerk

# Ausführungsvariante 1

Die bauphysikalisch sicherste Ausführung ist ein freistehendes Ständerwerk: Dabei entkoppeln Sie die Rahmenkonstruktion aus Metall oder Holz vollständig von der auf der Bestandswand aufgeklebten Gutex Thermoroom Dämmebene. Das Ständerwerk-Gefach füllen Sie mit Gutex Thermoflex vollständig aus. Die Konstruktion reduziert Wärmebrücken und verbessert den Schallschutz nochmals. Sie müssen jedoch eine Mindestaufbauhöhe einhalten, um der Konstruktion ausreichend Stabilität zu verleihen.

> Zwischen Ständerwerk und Trockenbauplatte verlegen Sie vollflächig ein feuchteadaptives Dampfbremsvlies Feuchteregulierung auf höchstem bauphysikalischem Sicherheitsniveau.

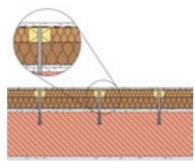

Ausführungsvariante 2: Unterkonstruktion durch Gutex Thermoroom befestigt

#### Ausführungsvariante 2

Hierbei befestigen Sie die Holzlatten durch die aufgeklebte Dämmebene hindurch in das Mauerwerk. Dadurch können Sie die Aufbauhöhe Tragkonstruktion auf ein Minimum reduzieren, so dass weniger Wohnfläche verbraucht wird. Außerdem ist es hinsichtlich der Tauwasserbildung günstiger, wenn die Dämmebene zum Innenraum möglichst dünn ausgeführt wird. Der Befestigungsaufwand ist jedoch höher. Außerdem stellen die Befestigungen in das Mauerwerk Wärmebrücken dar.

# **Hinweis**

Bekleidungen mit Trockenputzplatten stellen in Zusammenhang mit Innendämmungen Sonderlösungen dar. Im Hinblick auf eine hohe bauphysikalische Sicherheit sind die Konstruktionsaufbauten und Anschlussdetails sorgfältig zu planen. Besondere Beachtung verdient die luftdichte Ausbildung der Anschlussbereiche

# Spezielle Hinweise zur Verarbeitung

#### 3.4.1 Flankendämmung

#### Funktion einer Flankendämmung

Gemäß DIN 4108-2 ist für Oberflächen der Wand-Innenseite eine Mindesttemperatur von 12,6 °C vorgegeben, um Kondensat- und somit möglicher Schimmelbildung vorzubeugen.

Um diese Oberflächentemperatur an kritischen Stellen wie dem Anschluss "Außenwand zu Innenwand" zu erreichen, ist es unter Umständen notwendig, dass Sie die zur Innendämmung der Außenwand angrenzenden Bauteile - also Decke und Innenwand - an der Anschlussstelle zusätzlich überdämmen. Alternativ können Sie auch die Innendämmung auf der Außenwand dicker ausführen.

# Notwendigkeit einer Flankendämmung

Für den Anschluss "Außenwand zu Innenwand" gilt z. B.: Liegt der U-Wert der Bestands-Außenwand unter 1,5 und der U-Wert der Bestandsinnenwand mindestens bei 3,0, ist grundsätzlich keine Flankendämmung notwendig. Ist der U-Wert der Bestands-Außenwand jedoch höher (schlechter dämmend) und der U-Wert der Bestands-Innenwand niedriger (besser dämmend), ist abhängig von der gewählten Dicke der Innendämmung ggf. eine zusätzliche Flankendämmung erforderlich.

Die nachfolgenden Tabellen auf Seite 13 und 24 ff. zeigen auf, bei welchen Anschlüssen eine zusätzliche Flankendämmung erforderlich ist. Abweichungen von den Tabellenangaben sind möglich, bedürfen jedoch eines hygrothermischen Nachweises.


# Lesebeispiel für die erste Tabelle zu Fall 1:

- > dritte Wertezeile "2,0 > U ≥ 1,5".
- Angrenzende Innenwand: U-Wert = 1,8 W/m<sup>2</sup>K > letzte Wertespalte "2,0 > U ≥ 1,5".
- > Ungedämmte Außenwand: U-Wert = 1,9 W/m²K
  > Kreuzung dritte Wertezeile und letzte Wertspalte
  - > "wenn D\* unter 50 mm" Flankendämmung erforderlich, sofern die Dicke der Gutex Thermoroom weniger als 50 mm beträgt

	U-Werte Innenwand in W/m²K					
U-Werte Außenwand W/m²K	≥ 3,5	3,5 > U ≥ 3,0	3,0 > U ≥ 2,5	2,5 > U ≥ 2,0	2,0 > U ≥ 1,5	
≥ 2,5	wenn D* unter 100 mm	wenn D* unter 100 mm	wenn D* unter 100 mm	wenn D* unter 100 mm	wenn [ * unter 80 nm	
2,5 > U ≥ 2,0	wenn D* unter 80 mm	wenn D* unter 80 mm	wenn D* unter 80 mm	wenn D* unter 80 mm	wenn [ * unter 60 nm	
2,0 > U ≥ 1,5	nie	nie	nie	wenn D* unter	wenn D* unter	
				50 mm	50 mm	
1,5 > U ≥ 1,0	nie	nie	nie	nie	nie	

Detaillierte Tabelle zu Fall 1 siehe Folgeseite

12 | 32 13 | 32 3. Verarbeitungsschritte

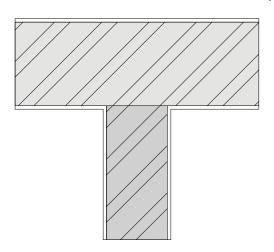

## Innenraumzugewandte Flankendämmung

3,5 enn D* unter 100 mm	3,5 > U ≥ 3,0  wenn D* unter 100 mm	3,0 > U ≥ 2,5  wenn D* unter 100 mm	2,5 > U ≥ 2,0  wenn D* unter 100 mm	2,0 > U ≥ 1,5  wenn D* unter 80 mm
				00 11111
enn D* unter 80 mm	wenn D* unter 80 mm	wenn D* unter 80 mm	wenn D* unter 80 mm	wenn D* unter 60 mm
nie	nie	nie	wenn D* unter 50 mm	wenn D* unter 50 mm
nie	nie	nie	nie	nie
	80 mm	80 mm 80 mm  nie nie	80 mm 80 mm 80 mm  nie nie nie nie	80 mm         80 mm         80 mm         80 mm           nie         nie         nie         wenn D* unter 50 mm

# Flankendämmung in ungedämmten, benachbarten Räumen

U-Werte	U-Werte Innenwand in W/m²K					
Außenwand W/m²K	≥ 3,5	3,5 > U ≥ 3,0	3,0 > U ≥ 2,5	2,5 > U ≥ 2,0	2,0 > U ≥ 1,5	
≥ 2,5	wenn D* unter 60 mm	wenn D* unter 60 mm	wenn D* unter 60 mm	wenn D* unter 60 mm	wenn D* unter 50 mm	
2,5 > U ≥ 2,0	wenn D* unter 50 mm	wenn D* unter 50 mm	wenn D* unter 50 mm	wenn D* unter 50 mm	wenn D* unter 40 mm	
2,0 > U ≥ 1,5	nie	nie	nie	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	
1,5 > U ≥ 1,0	nie	nie	nie	nie	nie	
			*	D = Dämmstoffdicke	Gutex Thermoroon	

#### 3.4.2 Elektroinstallation

## Wichtige Grundsätze

Elektro- und andere Installationen schwächen die energetische Qualität einer Außenwand. Sie bilden eine Wärmebrücke und beeinträchtigen je nach Ausführung die Luftdichtheit der Außenwand. Insofern gelten bei der Unterbringung von Elektroinstallationen folgende Prioritäten:

- > Installationen in der Außenwand sind möglichst zu vermeiden und statt dessen in den flankierenden Innenwänden unterzubringen.
- > Sollte eine Installation in der Außenwand erfolgen, so ist diese im Sockelbereich oder hinter der Innendämmung in der Bestandswand bzw. in der neuen Klebe-/Armierungsschicht unterzubringen.
- > Beim Setzen der Hohlwanddose muss zwischen Dose und Bestandswand eine Mindestdämmstoffdicke von 20 mm verbleiben. Insofern muss Gutex Thermoroom mindestens 60 mm dick sein.

## Verarbeitung

- > Bohren Sie die Öffnungen für die Hohlwanddosen mit einem 68-mm-Dosenbohrer in die Gutex Thermoroom Holzfaserdämmplatten.
- > Betten Sie die Dosen vollumfänglich seitlich wie hinten - in Gutex Klebe- und Spachtelputz oder Gutex Fugendicht ein.
- Die Leitungsverlegung von der Kalt- auf die Warmseite muss luftdicht erfolgen. Verlegen Sie statt Rohre Kabel und setzen Sie eine als luftdicht deklarierte Dose ein.
- ) Bei Leitungsverlegung nur auf der Warmseite setzen Sie ultraflache Hohlwanddosen mit 35 mm Höhe ein, um die Innendämmung so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Die Dosen müssen nicht zwingend als luftdicht deklariert sein. Statt Kabel können Sie auch Leerrohre verlegen.



Fa. Spelsberg, Höhe 35 mm Hohlwanddose, ultraflach



Fa. Kaiser, Höhe 48 mm luftdichte Hohlwanddose, flach





Luftdichte Hohlwanddosen: Leitungskabeldurchlass und Dosenverbindung

# → weitere Fallbeispiele S. 26

14 | 32 15 | 32

#### 3.4.3 Sanitärinstallation

Eine Innendämmung reduziert die Oberflächentemperatur der Bestandswand, da die Bestandswand zuvor noch durch die Raumluft erwärmt wurde. Daher besteht für in oder auf der Bestandswand verlegte Wasserleitungen und

Heizungsrohre erhöhte Frostgefahr.

Verlegen Sie solche Leitungen daher möglichst weit nach innen (z. B. Fußleisteninstallation), vorzugsweise raumseitig vor die Innendämebene.

#### 3.4.4 Nassestrich

Beim Einsatz von Nassestrich ist dieser zweckmäßig vor der Montage der Innendämmung einzubringen, um eine unnötige Durchfeuchtung der Dämmplatten zu verhindern. Hierzu bringen Sie zunächst die unterste Reihe Dämmplatten

an und anschließend den Estrich ein. Nach dem Durchtrocknen des Estrichs bringen Sie die restlichen Dämmplatten an.

# 3.4.5 Befestigung von kleinen Lasten


Kleinere Lasten wie Bilder, Leuchten usw. befestigen Sie mit Spiraldübeln, die Sie in die Gutex Thermoroom einschrauben. Der Dämmstoffdübel kann sowohl vor oder nach dem Verputzen der Dämmplatte eingeschraubt werden.




# Hinweis

Sie können Dämmstoffdübel von Herstellern wie Fischer, Würth, Ejot, Tox u. a. verwenden. Beachten Sie bitte die vom Hersteller angegebenen Traglasten!

# Montage durch die Putzschicht (Beispiel Fa. Tox)

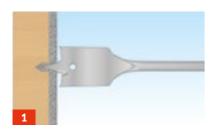


Schließen Sie die Putzschicht mit speziellem Fräsbohrer ohne Schlag kreisrund auf.

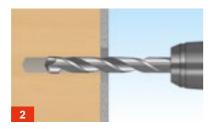


Bohren Sie die Gutex Thermoroom Holzfaserdämmplatte mit einem 6 mm Holz-Bohrer vor.

Tragen Sie vor dem Eindrehen Gutex Fugendicht unter den Dübeltellerkranz auf. Anschließend entfernen Sie die überschüssige Fugendichtmasse zwischen Putz und Spiraldübel.

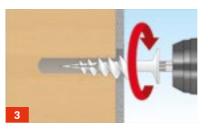


Drehen Sie die Spiraldübel mit Torx 40-Antrieb oberflächenbündig ein.

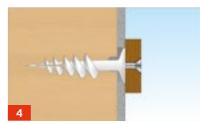

Befestigen Sie das Anbauteil mit einer Holzschraube Ø 4,5 - 5 mm.


# Montage in die Holzfaserdämmplatte (Beispiel Fa. Tox)

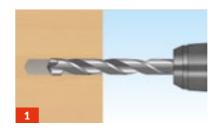

Bohren Sie die Gutex Thermoroom Holzfaserdämmplatte mit einem 6 mm Holz-Bohrer vor.



Drehen Sie die Spiraldübel mit Torx 40-Antrieb oberflächenbündig ein.

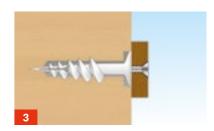

Befestigen Sie das Anbauteil mit einer Holzschraube Ø 4,5 - 5 mm.

# **Empfohlene Lasten**

Die Lastaufnahme hängt maßgeblich von der Art des Dämmstoffdübels ab. Diese Tabelle enthält beispielhaft die für TOX Dämmstoffdübel freigegebenen Haltewerte (Lastaufnahme) sowie die empfohlenen Verarbeitungsparameter.

Dämmstoff- dübel	Länge (mm)	Bohrer (d <sub>o</sub> Ø mm)	geeig. Schrauben- durchmesser Ø mm	Dübelkappe/ Antrieb (d <sub>x</sub> / TX)	Veranke- rungstiefe (h <sub>ef</sub> mm)	max. Einschraub- tiefe (s ≤ mm)	Lastauf- nahme (kg)
Thermo 50	50	6	4,5 - 5,0	25 / 40	50	30	3
Thermo 85	85	6	4,5 - 5,0	25 / 40	85	40	6
Thermo Plus 55	55	12	8 - 10	50	50	50	5
Thermo Plus 85	85	12	8 - 10	50	85	50	8

16 | 32 17 | 32 3. Verarbeitungsschritte

Lasten wie Heizkörper, Hängeschränke usw. befestigen Sie durch die Gutex Thermoroom hindurch in die Bestandswand. Als Druckunterlage für hohe Drucklasten eignen sich Futter aus Vollholz oder spezielle Montagequader aus Polyurethan (z. B. Dosteba Quadroline Montagequader). Bitte beachten Sie bei Verwendung von Montagequadern: Die Verankerung erfolgt immer im Mauerwerk, nicht direkt im Montagequader.


### Montageanleitung


- 1. Markieren Sie die vorgesehene Stelle mit einem Bleistift.
- 2. Schneiden Sie die Dämmplatte mit einem geeigneten Schneidewerkzeug aus.
- 3. Nehmen Sie die ausgesägten Teilstücke heraus und reinigen Sie die Öffnung.
- 4. Tragen Sie den Kleber auf den Montagequader aus Polyurethan-Hartschaum auf.
- 5. Drücken Sie den Quader in die Öffnung.
- **6.** Spachteln oder schäumen Sie die Fugen aus.
- 7. Markieren Sie die Lage des Quaders vor der Armierung und Schlussbeschichtung mit einer Schraube.
- 8. Bohren Sie mit einem Schlagbohrer Dübellöcher durch den Montagequader hindurch in die Bestandswand.
- 9. Montieren Sie das Lastobjekt mit geeigneten Schrauben.


# Lasten für Dosteba Quadroline Montagequader

Empfohlene Gebrauchslast Druckkraft P<sub>D</sub> auf ganze Quaderfläche

198 x 198 mm: 5,90 kN 4.90 kN 138 x 238 mm:

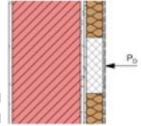

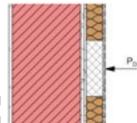

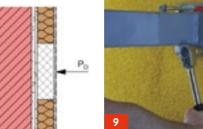

# 3.4.7 Stoßgefährdeter Innenwandbereich

Stoßgefährdete Bereiche sind vielfrequentierte Bereiche, wie z. B. Treppenhäuser. Schützen Sie diese grundsätzlich durch eine verstärkte Armierung Belastungen. Bewährt haben sich sogenannte Panzergewebe unterhalb der normalen Flächenarmierung.

Dazu drücken Sie das Panzergewebe in die zum System gehörende Armierungsmasse ein: Nicht überlappen, sondern bündig stoßen.

Erhöhen Sie die Schichtdicke der Armierung um

# 4. Sonderthemen

# 4.1 Integrierte Wandheizung

### 4.1.1 Wasserführende Systeme (WEM Wandheizung)

## **Vorbereitung des Untergrundes**

"Untergrundvorbereitung" beschriebenen Anforderungen und Maßnahmen. Außerdem gilt:

) Größere Unebenheiten (ab 10 mm) sind durch eine zusätzliche Unterputzschicht auszugleichen, z. B. WEM Naturkalk-Universalputz.

# **Befestigung der Gutex Thermoroom**

- Sie Gutex Thermoroom 1. Verkleben vollflächig mit WEM Naturkalk-Haftputz.
- 2. Tragen Sie den Kleber mit einer 10-mm-Zahntraufel in mindestens 5 mm Dicke auf.
- 3. Befestigen Sie die Platten an den Ecken mit mindestens 5 Dämmstoffdübeln pro m<sup>2</sup> abgestimmt auf das Mauerwerk.
- 4. Befestigen Sie die Platten im noch feuchten Mörtelbett.

Beachten Sie die Herstellervorschriften!

# Vorbereitung der Plattenoberfläche

- ) Die Oberfläche der Gutex Thermoroom muss trocken und staubfrei sein.
- > Kalkputz: WEM Naturkalk-Haftputz gleichmäßig mit der Zahntraufel in ca. 3 mm Dicke aufziehen und trocknen lassen (Trocknungszeit ca. 1 Tag/ mm Schichtstärke). Bei Einsatz von Lehmputz entfällt dieser Arbeitsschritt.

# Anbringen der WEM Klimaregister

- Beachten Sie die auf S. 6 in Abschnitt 3.1 1. Befestigen Sie die Klimaregister mit Schrauben (z. B. Spanplattenschrauben 6 x 40 mm bei 60 mm Dämmung).
  - 2. Verbinden Sie die Klimaregister untereinander mit WEM Pressfittings.
  - 3. Sie müssen vor dem Verputzen eine Druckprüfung durchführen.



Klimaregister auf die Dämmplatte schrauben

## Verputzen der Wandheizung mit Lehmputz

Ziehen Sie den WEM Lehm-Universalputz mehrlagig auf:

- 1. Spritzen Sie die erste Lage maximal 15 mm dick auf. Entfernen Sie überschüssiges Material von den Rohren. Um die Trocknung zu beschleunigen, können Sie die Wandheizung auf Betriebstemperatur bringen.
- 2. Bringen Sie die zweite Lage Universalputz bis Oberkante Heizungsrohre auf und ziehen Sie diese ab.
- 3. Mit der dritten Lage putzen Sie das Rohr vollständig ein und betten vollflächig Armierungsgewebe ein. Im Stoßbereich muss das Gewebe mindestens 10 cm überlappen.
- **4.** Als letzte Lage tragen Sie WEM Lehm-Feinputz in ca. 3 mm Stärke auf, den Sie filzen oder feinglätten.

# Hinweis

Wichtig! Jede Putzlage muss vor der Weiterverarbeitung vollständig durchgetrocknet sein.

# Hinweis

- Beachten Sie das Trocknungsprotokoll auf www.wandheizung.de/tp
- > Der Kalkputz darf nicht trocken geheizt werden.
- > Beachten Sie die gültigen Verarbeitungshinweise des Herstellers.



Verarbeitung Lehmputz



Verarbeitung Kalkputz

# Verputzen der Wandheizung mit Kalkputz

- 1. Bringen Sie den WEM Naturkalk-Universalputz bis Oberkante Heizungsrohre auf und ziehen Sie ihn ab.
- Rauen Sie die angesteifte Oberfläche gut auf und entfernen Sie die evtl. vorhandene Sinterhaut (Putzdicke ca. 23 mm). Lassen Sie den Putz mindestens 1 Tag je mm Auftragsdicke
- 3. Bringen Sie die zweite Lage ca. 7 mm bis zur vollständigen Überdeckung der Rohre auf.
- **4.** Legen Sie das WEM Armierungsgewebe vollflächig ein - mit mindestens 10 cm Überdeckung im Stoßbereich.
- 5. Nach vollständiger Trocknung der Armierungsschicht ziehen Sie WEM Naturkalk-Feinputz auf, den Sie glätten oder fein abreiben.

# 4.1.2 Elektrobasierte Systeme: IR-Flächenheizung (mfh systems E-NERGY CARBON)

#### **Vorbereitung des Untergrundes**

Es gelten die auf S. 6 unter Abschnitt 3.1 Untergrundvorbereitung beschriebenen Anforderungen und Maßnahmen.

#### Befestigen der Gutex Thermoroom

- ) Gutex Thermoroom mit Gutex Klebeund Spachtelputz oder einem von Gutex freigegebenen Klebeputz verkleben - mit einer 8 x 8 mm Zahntraufel oder größer
- > Klebeschicht mindestens 5 mm dick ausführen

#### Armierungsputz auftragen

- > Mindestens 4 mm Armierungsschicht mit Gutex Klebe- und Spachtelputz oder einem von Gutex freigegebenem Armierungsputz auftragen
- > Gutex Universal-Armierungsgewebe in das äußere Drittel der Armierungsschicht einarbeiten



## Montage des E-NERGY CARBON FLEECE

- 1. Tragen Sie die Dünnbett-Spachtelmasse oder den Kleber auf die ausgetrocknete Armierungsschicht auf.
- 2. Betten Sie das 0,4 mm dicke E-NERGY CARBON FLEECE samt Verkabelung plan in das Dünnbrett ein.

### Alternative Platzierung der Heizfolie:

Wenn Sie das Fleece unterhalb der systemspezifischen Armierungsschicht platzieren. verzögert sich das Heizverhalten. Die Heizleistung wird jedoch nicht beeinträchtigt.

- 2a. Tragen Sie die Dünnbett-Spachtelmasse auf die Gutex Thermoroom auf und betten Sie die Heizfolie samt Verkabelung plan in das Dünnbett ein.
- 2b. Bringen Sie die Armierungsschicht (s. S. 18) nach ca. 48 Stunden auf die getrocknete und erhärtete Spachtelung auf.
- **3.** Arbeiten Sie die 24-V-/36-Verkabelung (Schutzkleinspannung) ein und schließen Sie diese an.
- **4.** Ziehen Sie die Spachtelmasse in einer Stärke von mindestens 2 mm als malerfertige Deckschicht auf. Lassen Sie die Spachtelschicht mindestens einen Tag je Millimeter Schichtdicke trocknen.

# Oberflächenfinish

> Auf der getrockneten Spachtelschicht erfolgt die Endbeschichtung mittels Tapezieren, Anstrich, Deckputz o. ä.

#### Hinweis

Stimmen Sie die Putzkomponenten auf die ausgelegten Heiztemperaturen ab. Diese betragen im Regelfall unter 40 °C. Im Einzelfall können sie jedoch auch höher liegen, z. B. wenn das Heizsystem in Teilbereichen abgedeckt wird.









# Hinweis

Sollten nachträglich Einbauten innerhalb des E-NERGY CARBON FLEECE an Wand oder Decke - z. B. für Beleuchtungsmittel, Steckdosen etc. - notwendig sein, können diese bis zu einem Durchmesser von 70 mm nachträglich eingebracht werden. Die seitlich verlaufenden Kupferstreifen dürfen dabei nicht beschädigt werden. Da das E-NERGY CARBON mit sicherer Schutzkleinspannung arbeitet, ist eine Gefährdung für Verarbeiter und Nutzer ausgeschlossen.

IR-Heizfolien eignen sich besonders für die Entschärfung von Wärmebrücken, z. B. im Bereich von einkragenden Balkenköpfen. Der gefährdete Bereich wird mit einer schmalen Infrarot-Heizfolie lokal begrenzt beheizt. Damit wird die Bauteiltemperatur im kritischen Bereich gezielt erhöht - und zwar unmittelbar an der innenraumzugewandten Putzoberseite.

21 | 32



#### Besondere Herausforderungen

Ein Holzfachwerk zeichnet sich durch einen inhomogenen Aufbau in zwei Dimensionen aus: Breite und Tiefe. Zudem besteht es aus verschiedenen Materialien (Holz, Lehm, Putz etc.) mit unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten. Die Folge: Die einzelnen Gefache schrumpfen und dehnen sich aus - die Konstruktion arbeitet.

Hinzu kommt, dass systembedingt immer Feuchte von Außen eindringen kann, welche konstruktiv schnell nach außen und innen hin austrocknen können muss.

#### Anforderungen an das Innendämmsystem

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, muss das Innendämmsystem bestimmte Anforderungen erfüllen:

- > Konstruktionen mit Dampfbremsen/-sperren sind nicht empfehlenswert, da sie das Austrocknen in eine Richtung blockieren.
- ) Das Innendämmsystem, bestehend aus Kleber, Dämmstoff und Oberflächenvergütung, muss folgende bauphysikalische Eigenschaften aufweisen:
- Hohes Feuchtepuffervermögen
- Hohe Diffusionsoffenheit
- ) Hohe Kapillaraktivität

Der Dämmstoff muss ein hohes mechanisches Puffervermögen aufweisen. Daher sind Holzfaserdämmplatten oder Lattenkonstruktionen mit Gefachdämmstoff aus Holzfasern zuzüglich Bekleidung besonders geeignet.

4. Sonderthemen

Die Außenhaut muss einen ausreichenden Schlagregenschutz aufweisen, um den Feuchteeintrag auf ein Minimum zu reduzieren. Verstärkt bewitterte Fassadenseiten dürfen nur dann mit einem Innendämmsystem ausgeführt werden, wenn sie durch eine geeignete Verkleidung - z. B. Verschieferung - zusätzlich vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

### Besondere Verarbeitungshinweise

Aufgrund dieser konstruktiven Besonderheiten beachten Sie bitte folgende Verarbeitungshinweise:

- 1. Überspannen Sie Fachwerk-Holzflächen mit Gewebe als Putzträger, vorzugsweise aus Schilfrohr.
- 2. Bringen Sie einen Grundputz als Ausgleichsschicht auf. Lehm ist besonders geeignet, da er ein ähnliches Feuchteverhalten wie Holz aufweist. Außerdem gleicht er größere Untergrundunebenheiten besonders gut aus.
- 3. Kleben Sie die Dämmplatten vollflächig und ohne offene Fugen auf (Dämmstoffdicke auf 60 mm begrenzen, um das Absenken der Taupunkttemperatur in der kritischen Grenzschicht einzuschränken). Verzichten Sie dabei auf zementhaltige Produkte.
- Sie müssen die Platten zusätzlich verdübeln.

# Mechanische Befestigung S. 8

# 4.3 Einsatz als Kellerdeckendämmung

## Hinweise zu Bauphysik

Durch Überdämmen der Kellerdecke verbessern Sie die energetische Qualität eines Gebäudes auf einfache und wirkungsvolle Weise.

Konstruktiv stellt die Innendämmung einer Kellerdecke eine besondere Form der Außendämmung dar, da sie auf der Kaltseite der Kellerdecke - also quasi von außen - aufgebracht wird. Bauphysikalisch folgt sie damit den Gesetzen eines klassischen WDVS auf Fassaden. Da das Intevio Innendämmsystem sehr diffusionsoffen und feuchtepuffernd ist, eignet es sich für diesen Anwendungszweck besonders. Denn die im Bauteil befindliche Feuchte kann unabhängig von dem darüber liegenden Decken- und Fußbodenaufbau ausdiffundieren.

Um dieses Diffusions- und Austrocknungsverhalten nicht zu behindern, dürfen Sie jedoch ausschließlich systemkonforme Putz- und Anstrichsysteme einsetzen!

#### Hinweise zum Dämmniveau

Nach den Vorgaben des GEG 2020 beträgt der maximale U-Wert bei energetischen Modernisierungen sowohl für die Unterdecken- als auch für die Aufdeckendämmung 0,3 W/m<sup>2</sup>K.

Wer KfW-Fördermittel beanspruchen will und die technischen Mindestanforderungen des KfW-Programms "Energieeffizient erfüllen muss, hat einen U-Wert von 0,25 W/m<sup>2</sup>K zu realisieren (Stand 2017).

Die zur Einhaltung der Vorgaben erforderlichen Dämmstoffdicken entnehmen Sie bitte der Tabelle rechts.

# Hinweis

Unbeheizte Kellerräume sind in der Regel besonders feuchtebelastet. Berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl des Materials für die äußere Beschichtungslage!

	Erforderliche Dämmstoffdicke (mm)*							
U-Wert beste- hende Keller- decke W/m²K	GEG 2020 U ≤ 0,30 W/m²K	KfW 2022 U ≤ 0,25 W/m²K						
3,0	120	150						
2,5	120	150						
2,0	110	140						
1,5	110	130						
1,0	90	120						
* für Bemessungswert	0,041 W/mK, Dicken a	uf 10 mm aufgerundet						

#### Verarbeitungsregeln

Bezüglich Untergrundvorbereitung, Montage und einzusetzenden Produkte beachten Sie bitte die zuvor genannten Verarbeitungsregeln für das Intevio Innendämmsystem (vgl. Seite 4). Zusammengefasst


- 1. Der Untergrund der Bestandskellerdecke muss fest, trocken, fett und staubfrei sein. Größere Unebenheiten gleichen Sie mit einem systemkonformen Unterputz aus.
- Tragen Sie Gutex Klebe- und Spachtelputz vollflächig auf Gutex Thermoroom auf und verkleben Sie die Platten vollflächig auf den vorbereiteten Untergrund.
- Verlegen Sie die Platten fugenfrei. Halten Sie mindestens 30 cm Stoßversatz ein. Kreuzfugen sind unzulässig.
- Sie müssen die Dämmplatten zusätzlich mit dem Untergrund verdübeln: Pro m² sind 6 Tellerdübel mit einem Tellerdurchmesser > 60mm erforderlich. Beachten Sie unbedingt die produktspezifische Eindringtiefe des Befestigungsmittels!
- 5. Tragen Sie ein systemkonformes Putzsystem auf. Alternativ können Sie auch eine raumabschließende Vorsatzschale ausführen.

22 | 32 23 | 32

# 5.1 Regeldetails

#### Außenwand - einbindende Innenwand


Um Wärmebrücken zu minimieren, kann es erforderlich sein, dass Sie die angrenzende Innenwand im Anschlussbereich mit einer Laibungsplatte oder einem Dämmkeil überdämmen (Flankendämmung). Dies gilt ggf. auch für den Anschlussbereich im angrenzenden Nachbarraum.

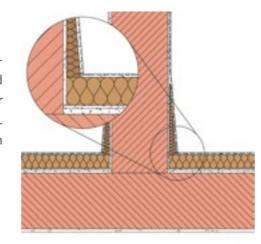

5. Konstruktionsdetails und Anschlüsse


## Außenwand – getrennte Innenwand

Falls konstruktiv möglich, sollten Sie die Innendämmung vollflächig und ohne Unterbrechung ausführen. Dadurch minimieren Sie die Bildung von Wärmebrücken. Allerdings müssen Sie ggf. für zusätzlichen Schallschutz sorgen, da die Schallübertragung von Raum zu Raum gefördert wird.

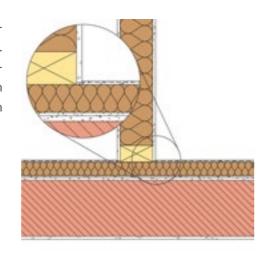


# Außenwand - Raumecken

Den Plattenstoß in der Ecke führen Sie passgenau und stumpf aus. Wir empfehlen, den Stoß zusätzlich mit Gutex Fugendicht zu verkleben. Um Rissbildungen zu vermeiden, bilden Sie im Eckbereich einen Kellenschnitt in der Armierungsschicht aus.

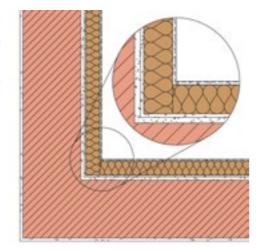


# Dämmung über zwei Geschosse

Um Wärmebrücken zu minimieren, kann es erforderlich sein, dass Sie auf der angrenzenden Deckenunterseite eine Flankendämmung vorsehen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie den Fußboden zurückschneiden und die Innendämmung möglichst bis auf die Rohdecke hinunter ziehen.

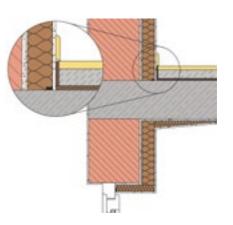


#### Fensteranschluss - Anschluss Blendrahmen

- ) Dämmen Sie Laibungen immer mit der dickestmöglichen Gutex Thermoroom Holzfaserdämmplatte, um Wärmebrücken zu reduzieren. Durch ausreichende Laibungsüberdämmung vermeiden Sie das Risiko von Schimmelpilzbildung entscheidend.
- ) Die Mindestdämmdicke der Laibung beträgt 20 mm.
- ) Die Laibung darf maximal 40 mm dünner sein als die wandflächige Innendämmung (z. B. 60 mm Dämmstoffdicke Fläche = min. 20 mm Laibungsdämmung).
- > Wenn eine entsprechende Dämmstoffdicke im Laibungsbereich zunächst nicht möglich ist, müssen Sie das Fenster/-Lichtmaß anpassen.

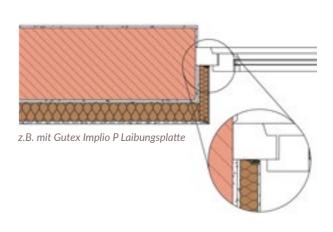

#### Fensteranschluss - Anschluss Fensterbank / Anschluss Rollladenkasten


Bauen Sie die Innenfensterbank luftdicht ein. Mittels Dichtband verhindern Sie eine Konvektion in die Anschlussfuge zwischen Brüstung und Fensterbankunterseite.

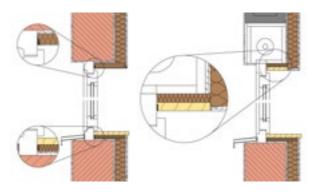

24 | 32 25 | 32

# 5.2 Flankendämmung – weitere Fallbeispiele

Fall 2: Anschluss Außenwand-Innenwand IW und AW aus Mauerwerk (Anschluss mit Holzpfosten)

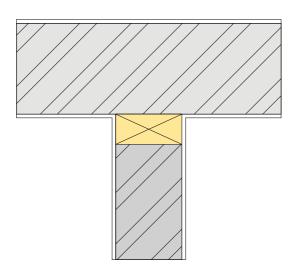


Innenraumzugewandte Flankendämmung

U-Werte	U-Werte Innenwand in W/m²K					
Außenwand W/m²K	≥ 3,5	3,5 > U ≥ 3,0	3,0 > U ≥ 2,5	2,5 > U ≥ 2,0	2,0 > U ≥ 1,5	
≥ 2,5	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	
	60 mm	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm	
2,5 > U ≥ 2,0	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	
	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm	
2,0 > U ≥ 1,5	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	
	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	
1,5 > U ≥ 1,0	nie	nie	nie	nie	nie	

Flankendämmung in ungedämmten, benachbarten Räumen

U-Werte	U-Werte Innenwand in W/m²K					
Außenwand W/m²K	≥ 3,5	3,5 > U ≥ 3,0	3,0 > U ≥ 2,5	2,5 > U ≥ 2,0	2,0 > U ≥ 1,5	
≥ 2,5	wenn D* unter 40 mm	wenn D* unter 40 mm	wenn D* unter 40 mm	wenn D* unter 50 mm	wenn D* unter 50 mm	
2,5 > U ≥ 2,0	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 40 mm	wenn D* unter 40 mm	
2,0 > U ≥ 1,5	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	
1,5 > U ≥ 1,0	nie	nie	nie	nie	nie	
			*	D = Dämmstoffdicke	Gutex Thermoroom	

Fall 3: Anschluss Außenwand-Innenwand IW und AW aus Mauerwerk (Anschluss mit zwei Holzpfosten)

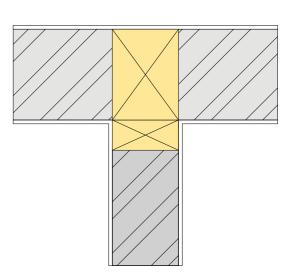


Innenraumzugewandte Flankendämmung

U-Werte	U-Werte Innenwand in W/m <sup>2</sup> K					
Außenwand W/m²K	≥ 3,5	3,5 > U ≥ 3,0	3,0 > U ≥ 2,5	2,5 > U ≥ 2,0	2,0 > U ≥ 1,	
≥ 2,5	wenn D* unter 50 mm	wenn D* unter 50 mm	wenn D* unter 50 mm	wenn D* unter 50 mm	wenn D* unte 60 mm	
2,5 > U ≥ 2,0	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unte 50 mm	
2,0 > U ≥ 1,5	nie	nie	nie	nie	nie	
1,5 > U ≥ 1,0	nie	nie	nie	nie	nie	

Flankendämmung in ungedämmten, benachbarten Räumen

U-Werte	U-Werte Innenwand in W/m²K					
Außenwand W/m²K	≥ 3,5	3,5 > U ≥ 3,0	3,0 > U ≥ 2,5	2,5 > U ≥ 2,0	2,0 > U ≥ 1,	
≥ 2,5	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unter 30 mm	wenn D* unto	
2,5 > U ≥ 2,0	nie	nie	nie	nie	wenn D* unto	
2,0 > U ≥ 1,5	nie	nie	nie	nie	nie	
1,5 > U ≥ 1,0	nie	nie	nie	nie	nie	

# Fall 4: Anschluss Außenwand-Betondecke

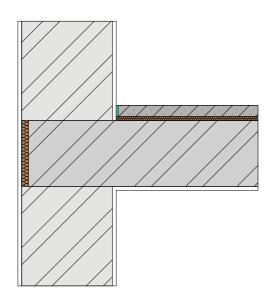

# Innenraumzugewandte Flankendämmung

	Kopfdämmung aufliegende Betondecke						
U-Werte	ohne	HWL 20 mm	PS 20 mm	PUR 20 mm			
Außenwand W/m²K		WLZ 0,09 W/mK	WLZ 0,04	WLZ 0,03			
≥ 2,5	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter			
	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm			
2,5 > U ≥ 2,0	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter			
	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm			
2,0 > U ≥ 1,5	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter			
	100 mm	80 mm	60 mm	50 mm			
1,5 > U ≥ 1,0	wenn D* unter 80 mm	nie	nie	nie			
			* D = Dämmstoff	dicke Gutex Thermoroom			

# Flankendämmung in ungedämmten, benachbarten Räumen

		Kopfdämmung aufliegende Betondecke				
U-Werte	ohne	HWL 20 mm	PS 20 mm	PUR 20 mm		
Außenwand W/m²K		WLZ 0,09 W/mK	WLZ 0,04	WLZ 0,03		
≥ 2,5	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter		
	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm		
2,5 > U ≥ 2,0	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter		
	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm		
2,0 > U ≥ 1,5	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter	wenn D* unter		
	60 mm	50 mm	40 mm	30 mm		
1,5 > U ≥ 1,0	wenn D* unter 60 mm	nie	nie	nie		
			* D = Dämmstoffdicke Gutex Thermoroom			

# 6. Lieferprogramm

# **Gutex Thermoroom Holzfaserdämmplatten**

Dicke (mm)	Format (mm)	Kante	Gewicht (kg/St.)	pro Pal. (St.)	pro Pal. (m²)
20	1.200 x 500	stumpf	1,6	96	57,60
40	1.200 x 500	stumpf	3,1	48	28,80
50	1.200 x 500	stumpf	3,9	36	21,60
60	1.200 x 500	stumpf	4,7	30	18,80
80	1.200 x 500	stumpf	6,2	24	14,40
100	1.200 x 500	stumpf	7,8	18	10,80

# **Gutex Systemzubehör**

- ) Gutex Flankendämmkeil
- > Gutex Fugendichtband BG 1
- ) Gutex Fugendicht
- > Gutex WDVS Thermoschlagdübel / Gutex WDVS Thermoschraubdübel
- > Gutex Gewebe-Eckwinkel
- ) Gutex Sturzeckwinkel
- ) Gutex Anputzleiste
- ) Gutex Putzabschlussprofil
- **)** u. a.

# **Gutex Putz-Hauptprodukte**

Produkt	Gebinde	Gewicht (kg/St.)	pro Pal. (St.)	pro Pal. (kg bzw. m²)
Gutex Klebe- und Spachtelputz	Sack	25	36	900
Gutex Isoliergrund	Eimer	25	24	600
Gutex Universal- Armierungsgewebe	Rolle 50 m x 1,1 m	12	20	1.100

28 | 32 29 | 32

# 7. Putzhersteller und Systempartner



Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG www.akurit.de



CLAYTEC GmbH & Co. KG www.claytec.de



conluto www.conluto.de



DRACHOLIN GmbH www.dracholin.de



eiwa Lehm GmbH www.eiwa-lehmbau.de



**ENREGIS GmbH** www.pilosith.de



GIMA www.gima-profi.de



Wolfgang Endress www.graefix.de



Gutex Holzfaserplattenwerk www.gutex.de



HASIT Trockenmörtel GmbH www.hasit.de



HECK Wall Systems GmbH www.wall-systems.com



KEIMFARBEN GmbH www.keim.com



KNAUF Gips KG www.knauf.de



Egginger Naturbaustoffe www.lehm.com



www.maxit.de

Maxit



mfh systems GmbH www.mfh-systems.com



**OTTERBEIN** www.zkw-otterbein.de



Röfix AG www.roefix.com



Kalkwerk RYGOL www.rygol-sakret.de



MTM Baustoffe Münster www.tierrfino.de



Tröndle Putztechnik www.troendle-putztechnik.de




Saint-Gobain Weber GmbH www.sg-weber.de



WEM Wandheizung GmbH www.wandheizung.de

Genaue Putzempfehlungen entnehmen sie bitte unseren Partnerflyern im Downloadbereich unter www.Gutex.de oder den Informationen des jeweiligen Putzherstellers.

# 8. Anwendungsfälle und Lösungen

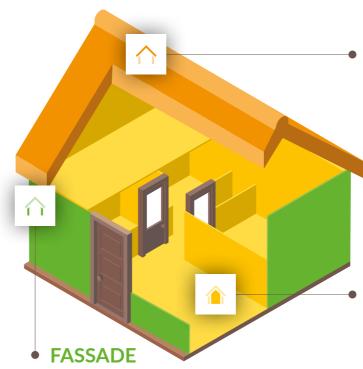

- Thermowall WDVS Wärmedämmverbundsystem
- > Putz
- > VHF vorgehängte hinterlüftete Fassade
- Klinkervorsatzschale
- Durio Fassadendämmsystem
- Implio Fenster- und Türanschlusssystem
- Gefachdämmung (Gutex Thermoflex) Dämmmatte und Gutex Thermofibre Einblasdämmung)

DACH

- Tecadio Dachsanierungssystem
- Aufdachdämmung
- Unterdeckplatten
- Flachdachdämmung
- Gefachdämmung (Gutex Thermoflex Dämmmatte und Gutex Thermofibre Einblasdämmung)

**AUSBAU** 

- > Intevio Innendämmsystem
- ) Unterdeckung von innen
- ) Untersparrendämmung
- > Dämmung unter Estrich (trocken/nass)
- > Stampio Dämmsystem für die oberste Geschossdecke
- Abgehängte Decke
- ) Massivholzboden/Dielenboden
- ) Dämmung der Installationsebene
- > Trennwände
- > Gefachdämmung (Gutex Thermoflex Dämmmatte und Gutex Thermofibre Einblasdämmung)

30 | 32 31 | 32



